


- 施工說明：(以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)
1. 各層配管部分已完成.
 2. 原有已配設完成之線路全部抽除, 全部依設計圖重新配線(含原未配線之管路), 屬本工程.
 3. 設備一次及二次結線屬本工程.
 4. 所有落地盤基礎需補施作, 屬本工程.
 5. 已生鏽之配電盤需重新烤漆、整修, 屬本工程.
 6. 原有配管線若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程.
 7. 原有配管若有不通, 承商應負責疏通, 屬本工程.
 8. PL(果樹盤)二次配管須依設計圖重新配管線, 屬本工程.
 9. P.C.盤內部中板及斷路器未完成, 需依單線新設, 屬本工程.
 10. GP盤已鏽蝕, 需購置更換(含內部設備), 屬本工程.
 11. 2PC-A、2PC-B未施作, 需依設計圖新設(含內部設備), 屬本工程.
 12. 3L1~8盤已安裝, 二次管線皆未配設.
 13. WHPA盤未施作, 需依設計圖新設(含內部設備), 屬本工程.
 14. 4LA10~13, 4LB10~13盤已安裝, 二次管線皆未配設.
 15. 4LA10~13, 4LB10~13盤未安裝, 二次管線皆未配設, 需依設計圖重新安裝, 屬本工程.
 16. 5LA10~13, 5LB10~13盤未安裝, 二次管線皆未配設, 需依設計圖重新安裝, 屬本工程.
 17. 6LA1~9, 6LB1~9盤未安裝, 二次管線皆未配設, 需依設計圖重新安裝, 屬本工程.
 18. 6PA, 6ELA, 6LA, 6PB, 6ELB, 6LB, 6RB盤已鏽蝕, 需購置更換(含內部設備), 屬本工程.
 19. 6LA1~9, 6LB1~9盤未安裝, 二次管線皆未配設, 需依設計圖重新安裝, 屬本工程.
 20. PWA, EV盤未安裝, 二次管線皆未配設, 需依設計圖重新安裝, 屬本工程.

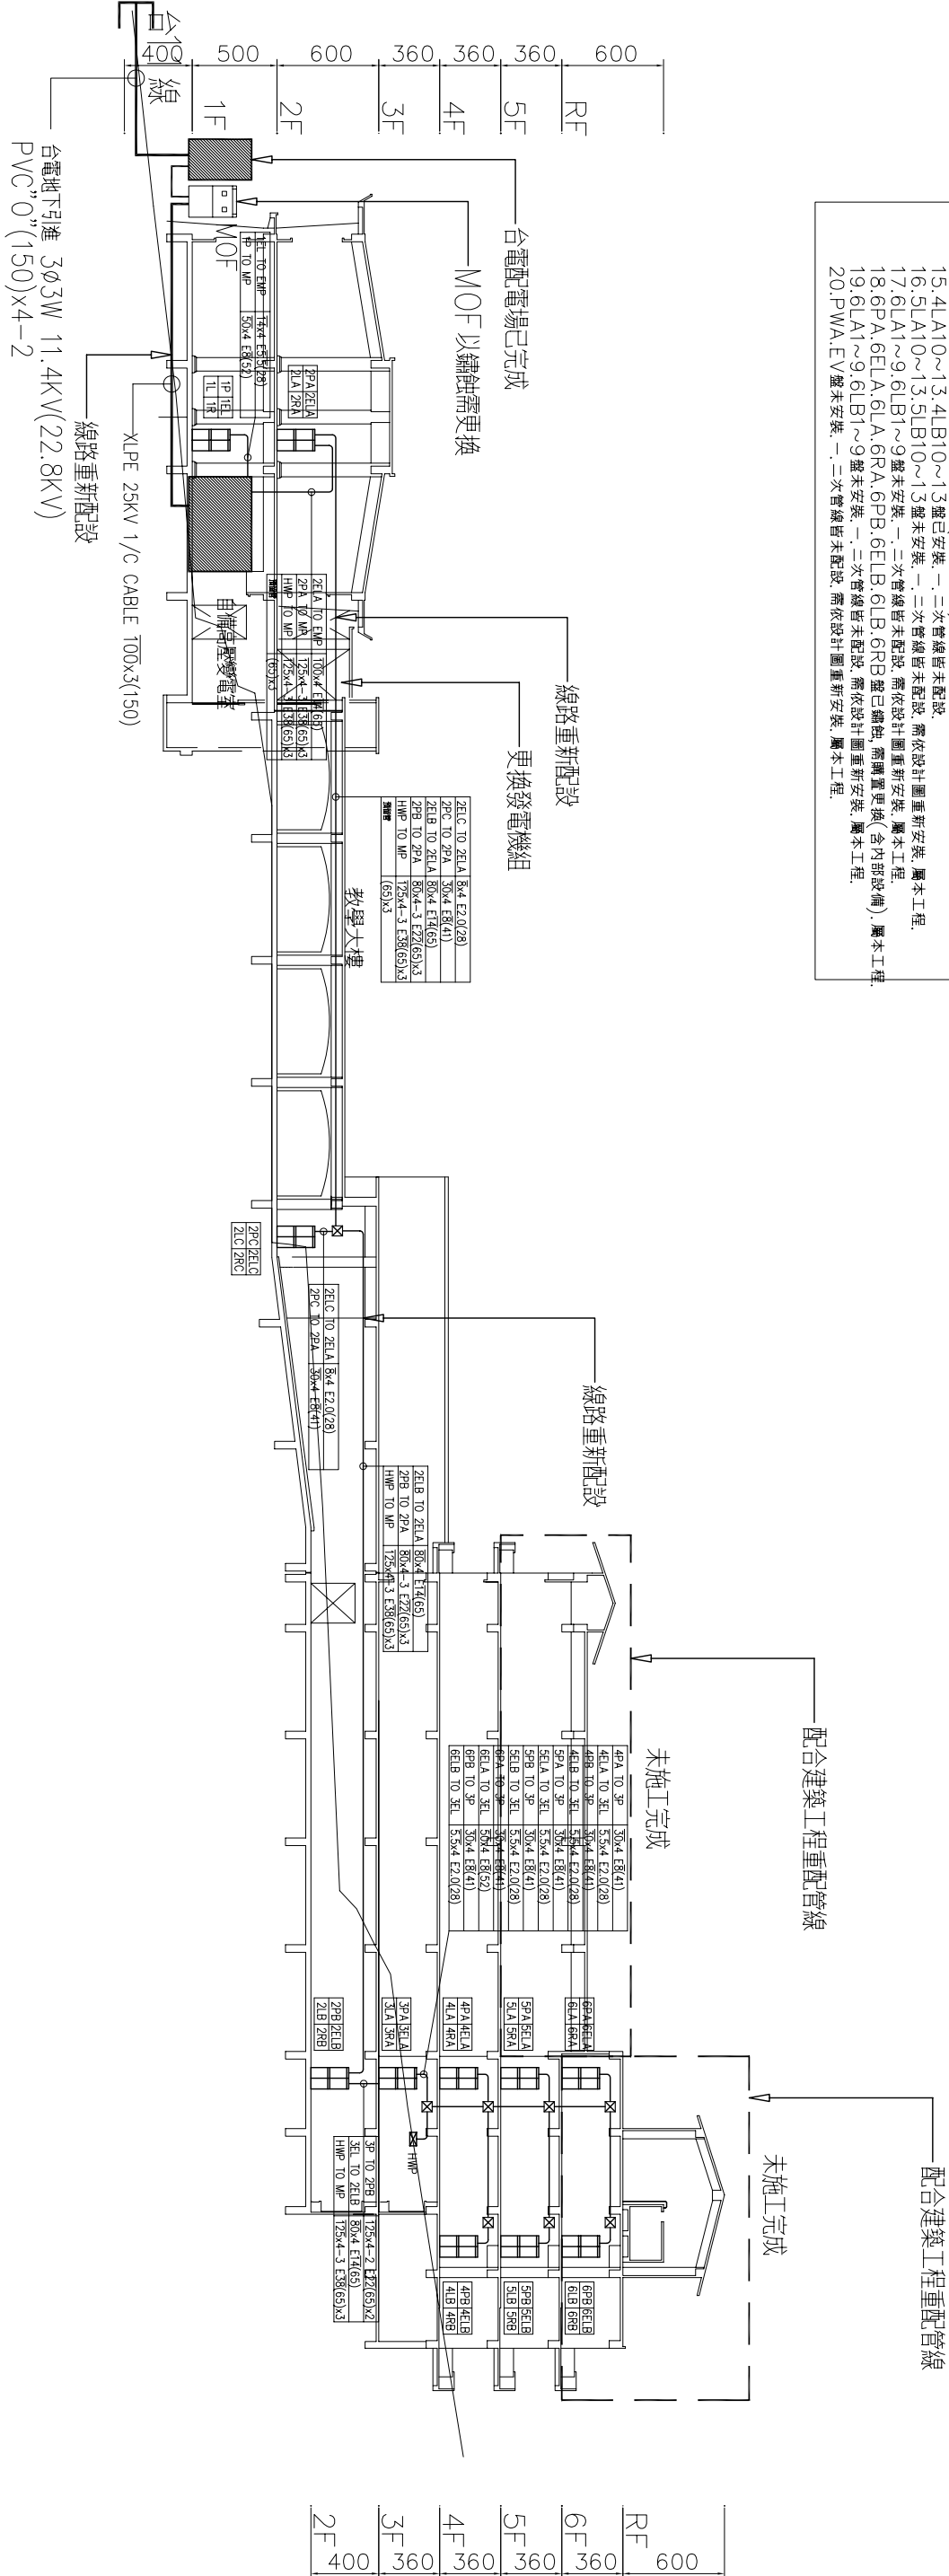

電力系統昇位圖

NO SCALE

蘇建榮建築師事務所
C.J.SU Architect & Associates

工程名稱
河瀾國際文教會館新建工程

圖名

電力系統昇位圖

圖面修正

設計繪圖
繪圖日期

設計繪圖
核對日期

備註

圖號
張數

E - 05
/